



EPDM HANDLEIDING

VOORBEREIDING:

1. Ondergrond dient schoon/droog en dient vrij te zijn van scherpe uitsteeksels.
2. Leg de EPDM uit zoals het op het dak komt en laat het minimaal 30 tot 60 minuten rusten.
3. Vouw het EPDM tot de helft terug en maak de onderkant goed schoon, andere kant idem.
4. Uw dakvlak dient 100% waterpas te staan of aflopend richting de hemelwaterafvoer.
5. Maak met een gatenzaag een gat waar de hemelwaterafvoer komt.

Bij regen, hoge luchtvochtigheid en onder 5 graden raden wij u aan om geen EPDM te verwerken

Handige tip: leg de EPDM lijm binnen op kamertemperatuur als u de EPDM membraam heeft uitgelegd, de EPDM membraam kan dan even ontspannen en u heeft gemak met het verlijmen, Belangrijk: EPDM membraam is betaald, maak altijd de EPDM membraam goed schoon bijv. met een zachte bezem of licht vochtige dwell.

VERWERKING EPDM DAKVLAK:

1. Vouw eerst de EPDM net voor de opstand terug (ca. 10 cm voor de opgaande rand) rondom.
2. Als u dat heeft gedaan, vouwt u de EPDM membraam tot de helft terug.
3. Schud de meegeleverde spuitlijm goed voor het verlijmen.
4. Verlijm om de 50 cm de ondergrond en de EPDM, let op lijm dient droog te zijn als u het terug vouwt, het is een contactlijm. **spuit de ondergrond en EPDM lichtjes in**
5. Als u de EPDM net tot aan het opgaande opstand heeft verlijmt, gelijk even goed aanvegen met een zachte bezem vanuit het midden naar de zijkant.
6. Andere helft idem als stap 2 t/m 5.

Handige tip: Zorg bij het terug vouwen dat de EPDM aan de zijkanten een beetje rond is, dan kunt u het makkelijker met verlijmen terug vouwen, let op terug duwen of naar je toe trekken is het handigst en niet omhoog trekken zodat er lucht onderkomt.

VERWERKING EPDM OPSTAND/RANDEN:

1. Spuit laatste 10cm ondergrond + rand/opstand in en spuit daarna de EPDM in.
2. Wacht tot dat de lijm goed droog is.
3. Werk vanuit het midden van het dak naar de hoeken, druk de EPDM ontspannen in het 90 graden hoekje waar de opstand omhoog gaat.
4. Vervolgens even goed met een handveger en of zachte borstel goed navegen.

Handige tip: vanuit het midden naar de zijkanten werken, u kunt dan makkelijker de hoeken vouwen tot een puntzak.

VERWERKING EPDM HOEK:

1. Hoeken vouwen (niet knippen!) tot een puntzak en strak over de rand trekken.

Handige tip: bij het strak trekken over de rand doet u een klein dotje kit onder de EPDM dan blijft het strak zitten.



VERWERKING HEMELWATERAFVOER:

1. Maak een rond gat in de EPDM 1/3e zo groot als het gat maat waar de steekpijp doorkomt.
2. Duw de hemelwaterafvoer door de EPDM en het gat.
3. Teken rondom met een krijtje de EPDM flap van de Hemelwaterafvoer af.
4. Trek de hemelwaterafvoer iets naar boven.
5. Kit dan net tegen het krijtlijntje aan een EPDM sealer rondom, ca. 5cm breed kitrandje.
6. Duw de hemelwaterafvoer naar beneden en druk de ril kit naar buiten zodat je het kunt zien en strijk het dan netjes af.

VERWERKING OVERLAP -NAADVERBINDING / BIJ EXTRA OVERKAPPING:

1. EPDM dient minimaal 10cm te overlappen.
2. Vouw de niet gelijmde EPDM een stukje terug en breng 2 rillen kit van 5cm breed aan.
3. Vouw de EPDM terug en zorg dat de kit goed onder de EPDM vandaan komt zodat je het kunt zien en strijk het dan netjes af.